



febiEXAKT



Scheibenwischermotor

febi Nr. 22688

Vergl. Nr. 202 820 23 08

passend für
Mercedes-Benz C-Klasse (W202)



>> PROBLEM:

Im Betriebszustand verursacht der Scheibenwischermotor Geräusche, hat Aussetzer oder fällt komplett aus.

>> URSACHE:

Der Scheibenwischermotor betätigt Gestänge und Hubmechanismus zum Antrieb des Scheibenwischerarms (siehe Fotos 1 und 2). Durch äußere Einflüsse kann es zu einer Schwergängigkeit dieser Komponenten kommen.

Das Zahnrad des Motors ist aus Kunststoff und kann leicht beschädigt werden (siehe Fotos 3 und 4). Liegt ein Defekt des Kunststoffzahnrad vor, betätigt das Schneckenrad das Zahnrad nicht mehr in vollem Maße. Dies hat zur Folge, dass der Scheibenwischer nicht mehr korrekt arbeitet, Geräusche macht und/oder komplett ohne Funktion ist.

>> LÖSUNG:

febi bilstein empfiehlt, vor dem Einbau des Scheibenwischermotors febi 22688, Gestänge und Hubkolben auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Dies kann einen vorzeitigen Ausfall des Scheibenwischermotors verhindern.



1



2



3



4